


## Kõrgustes töötamise sihtkontrolli kokkuvõte\_ september 2022

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele Tööinspeksioon pöörab kõrgendatud tähelepanu. Tööinspeksiooni pidevast järelevalvest ja teavitustegevusest hoolimata toimuvad jätkuvalt ehitustandril tööõnnetused, kus töötajad saab üli-raskelt vigastada või hukkub. Ehitussektoris toimunud peamiseks tööõnnetuste põhjustajaks on olnud kõrgustest kukkumine. Pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik olnud ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks suurema tõsidusega suhtunud kõrgustes töötamisel ohutuse tagamisse.

Käesoleva aasta maikuu II töönädalal toimus kõrgustes töötamise sihtkontroll, mille eesmärgiks oli ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi. Kontrolliti 98 ehitusplatsi, mille peatöövõtjateks erinevad ehitusettevõtted. Vaatamata sellele toimuvad jätkuvalt kõrgustest kukkumisega seotud rasked või surmaga lõppenud tööõnnetused. Viimati toimus 26.08.2022.a. surmaga lõppenud tööõnnetus, kus 11 m kõrguselt alla töötaja, kes hukkus ehitusobjektil.

Jätkuvalt maikuu sihtkontrollile toimus septembrikuu II töönädalal kõrgustes töötamise sihtkontrollileesmärgiga ennetada tööõnnetusi, mille peamiseks põhjuseks on kukkumist takistavate vahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine. Kui maikuu kontrolliti 10 tööinspektori poolt 98 ehitusplatsi, siis septembrikuus 8 tööinspektori poolt 71 ehitusplatsi, mille peatöövõtjaks erinevat ehitusettevõtet.

Ehitusplatside kontroll maakondade lõikes:

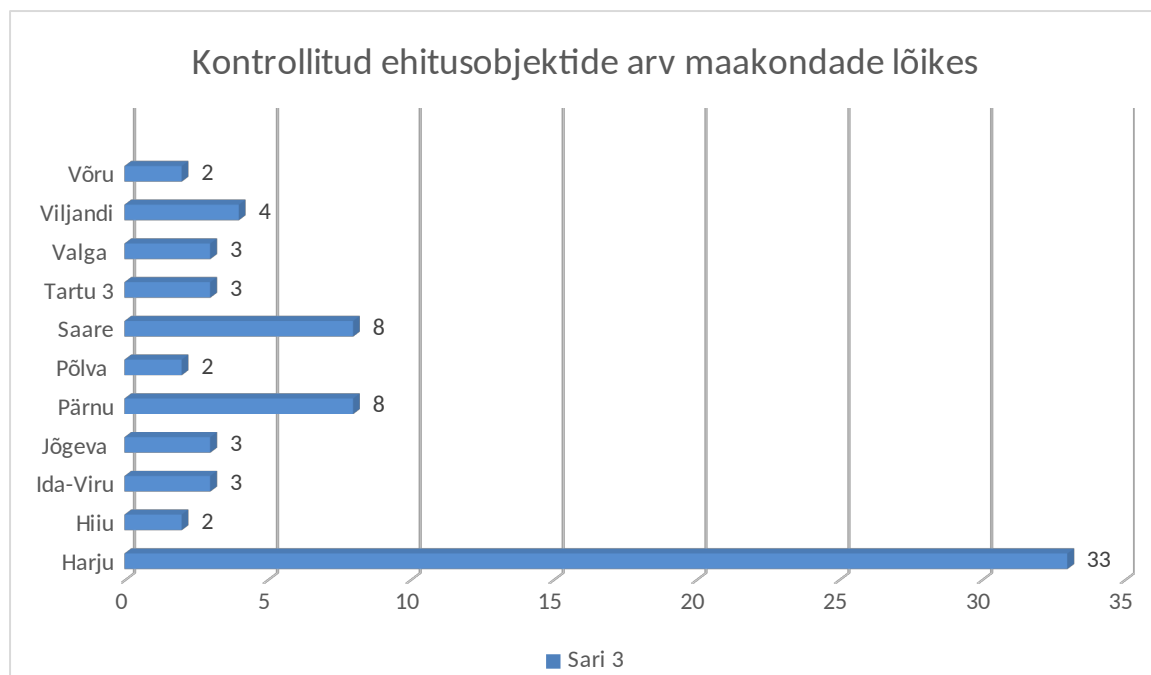

Hinnanguleht koostati iga ehitusplatsi kontrollimise kohta.

Hinnanguleht koosnes 5 osast:

- Töökohtade ergonoomia
- Töövahendid, redelid ja tellingud
- Isikukaitsevahendid
- Katused
- Korralduslik.

Töökohtade ergonoomia osas kontrolliti, kas töökoht kui ohuala on eraldatud, märgistatud ja vajadusel piiratud. Kui kevadisel kontrollitud ehitusplatsidest 40 puudusid lahtistel avadel või

treppidel kaitsepiirded, siis septembrikuul esines sama puudus 21 objektil. Kahjuks jätkuvalt on töökohtadel ohuala eraldamata, märgistamata.

### **Töövahendi, redelid ja tellingud**

Tellingute korrasolek ja kontroll on puudulik. 21 objektil oli läbi viimata tellingute korrasoleku kontroll. Tellingutel puudusid osaliselt kaitsepiirded, sh. vahepiirded või jalapiirded, 5 objektil ei vastanud nõuetele tellingute tööplatvormid, läbikäigud, trepid. Tellingutel puudusid küll osaliselt või täielikult vahepiirded või alumised kaitsepiirded. Osadel tellingutel osa tööplatvorme paigaldamata.

Kontrollimise käigus ehitustõstukitega töötamise osas puuduseid ei avastatud. Võrreldes kevadise sihtkontrolliga oli käär, teleskoop- või korvtõstukitega töötamisel ohutus tagatud. Kui kevadel 17 ehitustõstukist 4 töötamisel ei kasutatud kaitsekiivreid ja ohule vastava kinnitusega turvavarustust siis nüüdsel kontrollil 14 ehitustõstukil töötati kaitsekiivrites ja ohule vastava turvavarustusega.

Võrreldes kevadise kõrgustes töötamise sihtkontrolli tulemustega on septembrikuus kontrolliga redelite korrasoleku ja kasutamisega avastatud 25 objektil nõuetele mittevastavate redelite kasutamine. Tööinspektorid leidsid objektidelt omavalmistatud puidust redelid, millega töötamine keelati. Objektidel igapäevase üldkontrolli käigus ei olnud kontrollitud redelite korrasolekut Samuti avastati juurdepääsuredeleid, mis olid libisemise takistamiseks kas ülevalt või alt kinnitamata. Sellisel juhul töövahendi kasutamine keelati

### **Isikukaitsevahendid**

SA Poliitikauuringute Keskus Praxis poolt saadeti ehitusobjektide peakontoritesse isikukaitsevahendite kasutamise teadlikust tõstvad kleebitsed „Parem kanda kui kahetseda“ enne septembris algava kõrgustes töötamise sihtkontrolli algust. Tööinspektorite ülesandeks oli kontrollida 35 ehitusobjektile kleepsude olemasolu olmeruumis. Kontrollitud 35 ehitusplatsist leidsid inspektorid 9 objekti puhkeruumis seinale paigaldatud kleepsud „Parem kanda kui kahetseda“.

Kukkumiskaitsevahendeid ei olnud 3 (maikuu kontrollimisel 10 objektil) objektil töötajatele väljastatud. Kontrollitud ohutusvööd või turvarakmed, ohutustrossid või -kõied olid 6 (maikuu kontrollimisel 14 objektil) kontrollitud objektil kontrollimata. Näiteks kontrolli tööinspektor kukkumiskaitsevahendeid. Kontrollimisel selgus, et turvarakmed ei olnud hooldatud ega kontrollitud vastavalt kasutusjuhendile. AS Ehitustrust KRC Ehitus OÜ kasutatavate turvarakmete iga-aastane perioodiline kontroll oli läbi viimata. kasutuseelsed kontrollid registreerimata. Visuaalse kontrolli käigus tuvastatud kohati põletusi (ketaslöikurist tekkivate sädemete kuumus), õlarihmade tugeva määrdumise. Kukkumiskaitsevahendid ei hoita puhtas ja kuivas keskkonnas eemal päikesekiirgusest, keemiliste ainete eest. Eelnimetatud turvarakmete kasutamine keelati ettekirjutusega

Kaitsekiivri kasutamisega on jätkuvalt probleeme. 71 kontrollitud ehitusobjektist 31 objektil ei kantud kaitsekiivrit. Võrreldes kevadise kontrolliga on peavigastuse ohuga töötamise kohtadel olukord halvenenud. Seevastu kevadel kontrollitud 96 objektist 18 oli probleeme kaitsekiivrite kasutamisega. Kiivrid on küll väljastatud aga ei taheta kanda. Põhjus on lihtne. Kui ikka lõuarihmaga kinnitust ei ole, siis katsu Sa kummargil asendis töötada – kiiver kukub peast. Soovitatakse on tööandjatele, et muretsege kaitsekiivritele lõuaaluse kinnitusega kaitsekiivrid.

Näiteks Harjumaal teostati ehitusobjektile 3,5m kõrgusel räästapleki paigaldust. Kaitsekiivrit ei kantud. Tööprotsessist tulenevalt peavigastuse oht. Töö laadi tõttu on maapinnale kukkumisoht. Tehtavaks tööks ei olnud kasutusele võetud ehitustõstukit ega ka ei kasutatud kukkumiskaitsevahendeid. Töö peatati ja esitati ettekirjutus sunniraha hoiatusega 1000.- (üks tuhat) eurot.

Kaitsejalanõude kasutamisega oli septembrikuus toimunud sihtkontrolliga probleeme 20 ehitusobjektile

### **Katused.**

Katusetööde teostamisel puuduseid ei avastatud

### **Dokumentatsioon**

Enamikus kontrollitud ehitusobjektidel on tööohutusplaan koostatud ja ajakohastatud. Tööohutusplaan oli ajakohastamata 13 objektil ( kevadel 10 objektil) ja 7 objektil ( kevadel 8 objektil) ei olnud töötajale tutvustatud. Samuti ei olnud 7 objektil ( kevadel 14 objektil) tööohutusplaan kättesaadav. Plaan asus peakontoris. Kontrolliti veel ehitusplatsil iganädalase kontrolli läbiviimist. Puudusi esines 11 objektil ( mais 16 platsil). 71 kontrollitud objektist 5 objektil (mais 4 objektil) esines koordinaatori töös puuduseid. Septembrikuus kontrollitud objektidel dokumentatsiooni ja objektidel töö koordineerimise osas olid vajaka jäämisi rohkem kui kevadisel kontrollil

Kontrolli käigus avastati 262 rikkumist, mille kohta esitati 37 ettekirjutust, sellest 19 ettekirjutust esitati koos sunniraha hoiatusega 13600.- euro ulatuses. Suurem osa puudustest kõrvaldati tähtaegselt.

Ilma ühegi rikkumiseta avastasime 5 ehitusobjekti, neist Harjumaal 2 ( Enska Ehitus OÜ; Eventus Ehitus OÜ), Pärnumaal 1 (Ehitusfirma Fidele) Valgamaal 2 ( Virton OÜ; Valmer Grupp OÜ).

Järeldus: 71 kontrollitud ehitusobjektist 5 ehk 7% ( mais 96 kontrollitud ehitusobjektist 6 ehk 6%) vastas nõuetele. Seda on ääretult vähe. Järgmisel aastal jätkame kõrgustes töötamise sihtkontrolliga.

Kokkuvõtte koostas

Valentina Soone

Juhtiv tööinspektor

05.10.22.